
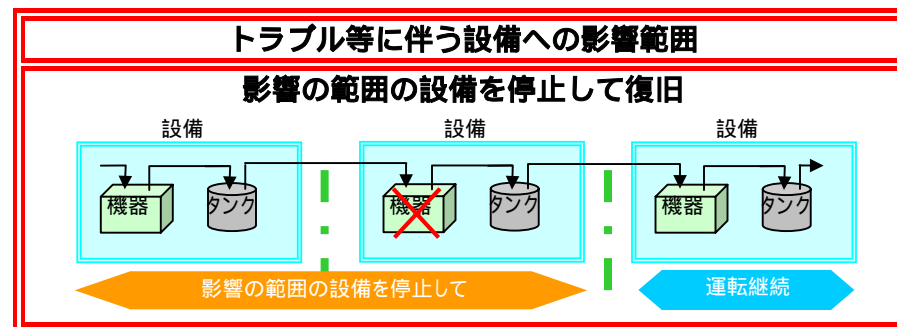
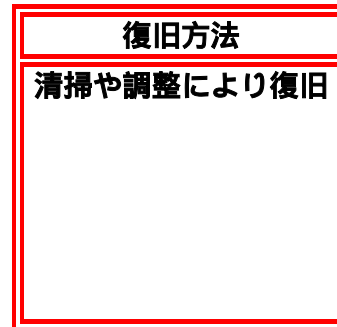
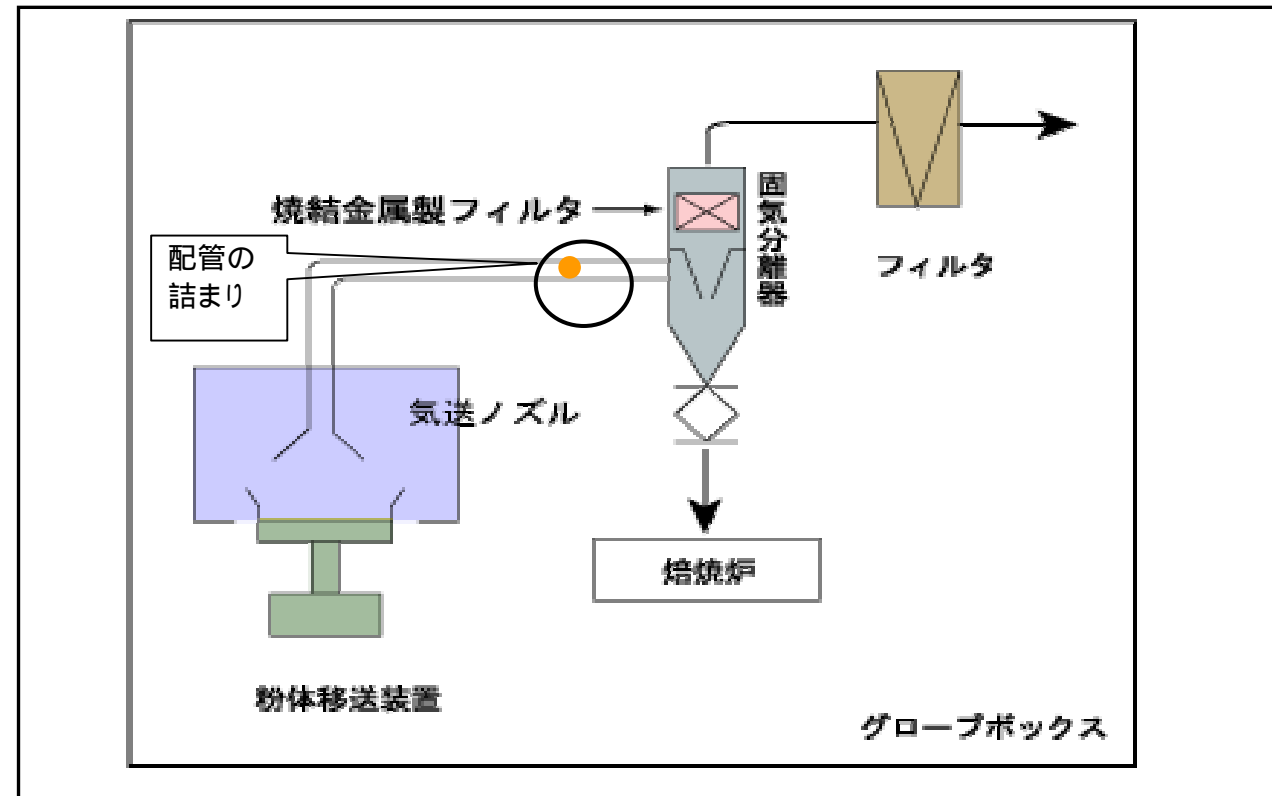


再処理工場が発生が予想されるトラブル等とその対応

(No.1-34)

<p>件名</p>	<p>固気分離器への粉末移送配管における詰まり</p>																		
<p>事象の概要</p> <p>(1) 発生場所: 機器</p> <p>(2) 設備の概要</p> <p>(3) 発生の状況</p> <p>(4) 概要</p> <p>(5) 原因</p>	<p>ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋・固気分離器(粉末の気流移送装置の一部)</p> <p>前工程で製造された粉末を移送する際、受取側で粉末と空気を分離する装置。なお、混合気送固気分離器以外は、2系統(並列運転)ある工程に設置されており、片方の系統が停止しても、もう片方の系統は運転を継続できる。</p> <p>固気分離器へのMOX粉末の気流移送中</p> <p>ウラン・プルトニウム混合粉末を固気分離器内へ移送する粉末移送配管におけるウラン・プルトニウム混合粉末の詰まり。</p> <p>運転を継続することで発生する詰まり(予め対応手順を定めている)</p>																		
<p>事象による影響</p> <p>(1) 工場外への影響</p> <p>(2) 安全性への影響</p> <p>(3) 作業員への影響</p> <p>(4) 他工程への影響</p>	<p>工場外への影響は生じない。 放射性物質を除去するフィルタ等を有するウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備が稼働しているグローブボックス内での事象及びそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じない。なお、本事象は放射性物質の漏えいを伴うものではない。</p> <p>安全上の問題は生じない。 固気分離器への粉末移送配管における粉末の詰まりは排気ブロウの風量の低下により流量低の警報で検知され、ウラン・プルトニウム混合粉末の移送を手動停止することで、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。</p> <p>作業員への影響は生じない。 配管における詰まり除去作業に当たっては、定められた放射線管理計画書に従って効率的に作業を進めることにより、作業員への影響は生じない。</p> <p>上流の工程の運転に影響が生じる。 固気分離器への粉末移送配管における粉末の詰まりに伴い、ウラン・プルトニウム混合脱硝工程の運転が影響を受ける。上流の精製建屋以前の工程は、一時的な貯留槽(ウラン濃縮液第2受槽、プルトニウム濃縮液一時貯槽等)の残液量で運転継続の可否を判断する。</p>																		
<p>対応の概要</p>	<p>(1) MOX粉末の詰まりであることを確認する。</p> <p>(2) 定められた保守作業手順に従って、詰まりを除去する。</p> <p>(3) 定められた操作手順に従い運転を再開する。</p>																		
<p>公表区分*1</p>	<p>毎月集約して月1回公表(ホームページへ掲載)</p>																		
<p>情報区分*1</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">トラブル情報</th> <th colspan="3">運転情報</th> </tr> <tr> <th>A情報</th> <th>B情報</th> <th>C情報</th> <th>ごく軽度な機器故障</th> <th>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</th> <th>不適合等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	トラブル情報			運転情報			A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等						
トラブル情報			運転情報																
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等														

事象概要

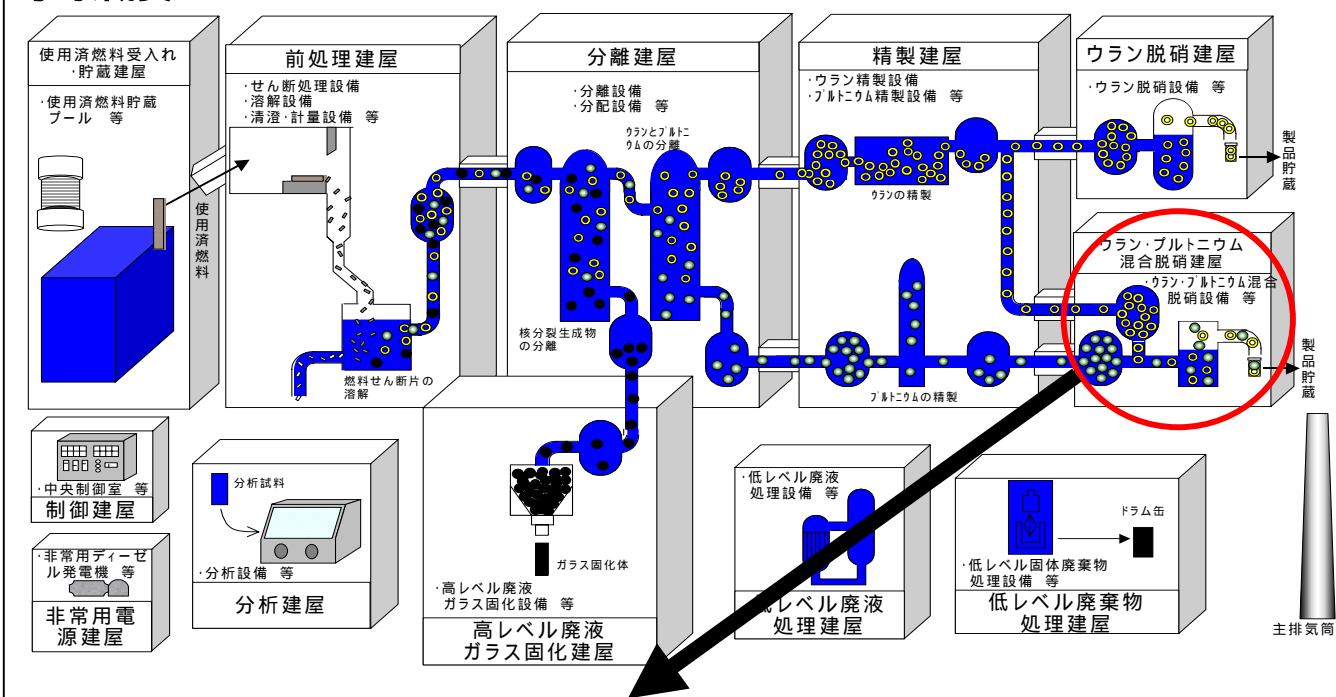

*1 'A情報':安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、'B情報':事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、'C情報':A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象